


28.I.

1191

ENERMINAS

OFICINA REGIONAL BUCARAMANGA

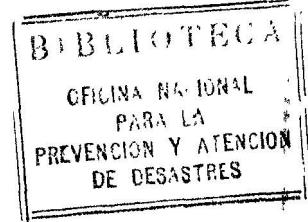


DIFSLIZAMIENTO SOBRE EL RIO TUNEBO, MUNICIPIO DE CAPITANEJO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Visita Técnica

Por:

Germán Vargas Cuervo
Código

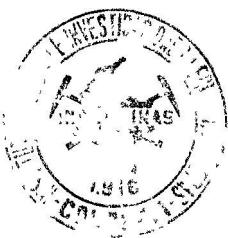

Bucaramanga, enero de 1989

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA



ESTADO DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
OSCAR MEJIA VALLEJO
Ministro

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GEOLOGICO-MINERAS
LUIS E. JARAMILLO C.
Director General

OFICINA REGIONAL BUCARAMANGA
HERMANDO MENDOZA FORERO
Director Regional

DESLIZAMIENTO SOBRE EL RIO TUMBO, MUNICIPIO DE CAPITANCHO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Visita Técnica
Por:

Germán Vargas Cuervo
Geólogo

Bucaramanga enero de 1939

CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
1.1. Localizacińn y Acceso	4
1.2. Clima - Hidrografía	2
1.3. Relatos anteriores	4
1.4. Agredecedentes	6
2. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS	7
3. DESLIZAMIENTO RÍO TUMPO	8
3.1. Causas del deslizamiento	9
3.2. Efectos y consecuencias del deslizamiento	11
4. CONCLUSIONES	12
5. RECOMENDACIONES	13
6. BIBLIOGRAFIA	17

FIGURAS

Pág.

Figura 1. Geología general y localización deslizamiento Río Tunebó, Santander.	3
Figura 2. Mapa georreliefológico sector deslizamiento Río Tunebó, Santander.	6
Figura 3. Fotografía del deslizamiento sobre el Río Tunebó.	9
Figura 4. Deslizamiento Río Tunebó. Esquema de obras propostas.	23

I. INTRODUCCION

La época invernal a finales del año 1983, afectó gran parte del país, originando inundaciones, crecidas y fenómenos de remoción en tierra, con resultados catastróficos en pérdidas materiales y económicas.

En la región del "Bajo" Chicamocha se presentó una crecida del Río Tunche, afluente del Chicamocha y límite hidrográfico entre los municipios de Capitanejo y Recino (Santander) destruyendo el puente del cruce con la vía a Múlega e incrementando la erosión fluvial sobre la base de las laderas, situación que favorece al desarrollo de deslizamientos que obstruyen parcialmente su cauce y amenazan con restringirlo. En cuyo caso se destaca el localizado a 400 m aguas arriba del sitio del puente.

Ante estos hechos, el señor Esteban Chavarro Alcalde del Municipio de Capitanejo, Santander, solicitó al Gobierno Departamental una evaluación técnica del fenómeno. Con este objetivo el Instituto Nacional de Investigación Geológico-Minera INIGOMINAS Regional Bucaramanga, desplazó una comisión técnica al sitio, el día 21 de diciembre de 1988 cuyos resultados se incluyen en este informe.

1.1. LOCALIZACION Y ACCESO

El deslizamiento sobre el Río Tunjuelo se localiza en su margen derecha a unos 400 m al noreste del cruce con la vía Villago-Capitanejo. Pertenece a la vereda Piedra la Vera, jurisdicción del Municipio de Capitanejo, Santander.

El acceso se realiza por la carretera central Bogotá-Bucaramanga hasta el kilómetro Los Túeros, distante unos 10 Km de Bucaramanga; de este sitio se toma la carretera desdoblada hasta Villaga (133 Km), posteriormente se sigue unos 10 Km por la vía que conduce a Capitanejo. Figura 1.



El deslizamiento se ubica en las planchas topográficas 136-II-C y 136-II-A del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a escala 1:25.000 en las siguientes coordenadas geográficas:

$$X_2: 1'271.200$$

$$Y_2: 1'150.700$$

1.2. CLIMA - HIDROGRAFIA

El área del deslizamiento se presenta a una altura sobre el nivel del mar de 1.150 m, con un predominio de clima frío seco, una temperatura media de 2° C, vegetación típica de zonas semidesérticas y pertenece a la parte media del perfil longitudinal de la cuenca hidrográfica del Río Chicamocha.

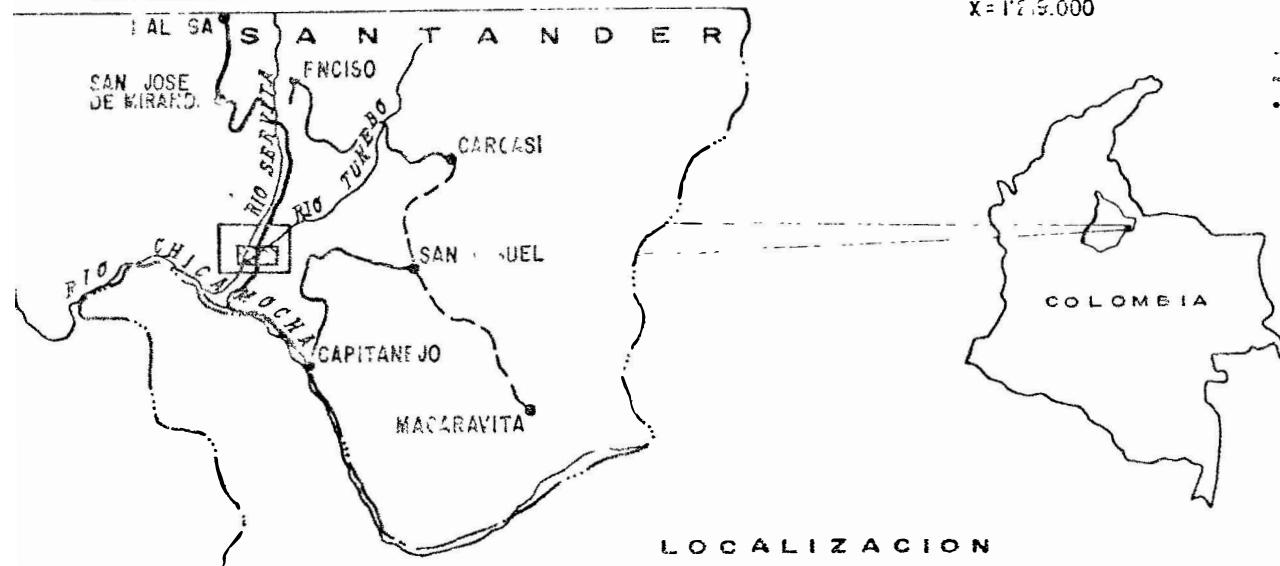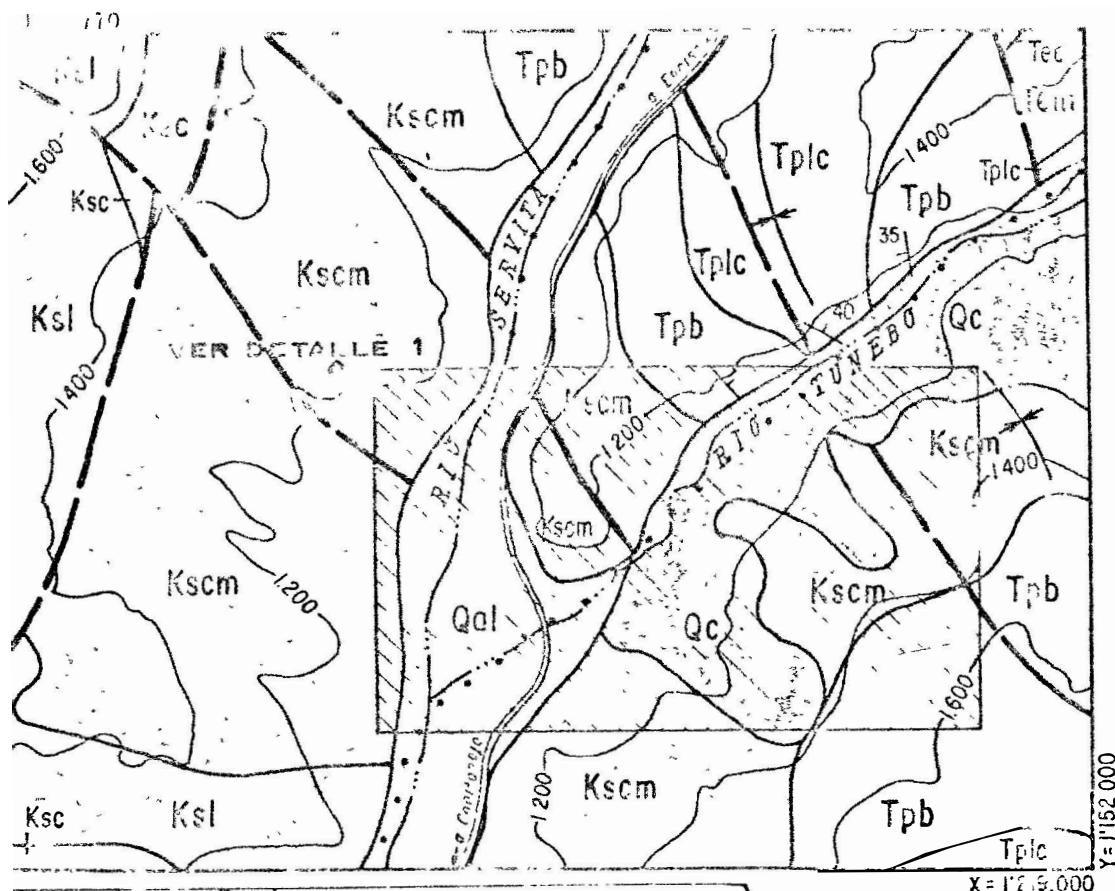

LOCALIZACION

LEGENDA

[Symbol: Box with 'Pb']	COLONIA
[Symbol: Box with 'Qc']	COLUVION, TALUD, FRENES
[Symbol: Box with 'Tec']	FORMACION CARBONERA (Arcillitas)
[Symbol: Box with 'Tem']	FORMACION HEDADOR (Arcillas)
[Symbol: Box with 'Tplc']	FORMACION LOS CUERVOS (Arcillitas)
[Symbol: Box with 'Tpb']	FORMACION BARCO (Arcillas)
[Symbol: Box with 'Kscm']	FORMACION COLON, MITO-JUAN (Arcillitas y Arcillas)
[Symbol: Box with 'Ksl']	FORMACION LA LUNA (Cales y Arcilla)
[Symbol: Box with 'Ksc']	FORMACION GATACO (Arcillitas y Cales)

CONVENCIONES

— — — Contacto litológico
— — — — Folla definida
• • • • Folla cubierta
— — — Corretera
— — — Curva de nivel
— — — Río

AREA DE ESTUDIO

INGEOMINAS

GEOLOGIA GENERAL Y LOCALIZACION
DESLIZAMIENTO RÍO TUNEBÓ
SANTANDER

(Tomado de Vargas, et al. 1976)

REGIONAL EJCARAMANGA	Dibujó E. R. de Paredes
600 FT ESCALA	ENERO - 1989 FIG. 1

1.3. ESTUDIOS ANTERIORES

En un informe sobre inundaciones en Colombia la Oficina Nacional de Emergencias (ONE) reporta a Capitanejo como zona de riesgo por inundación y desbordamientos (Q. San Pedro, La Pata y El Zanjón). Estudios de geología regional que involucran esta área fueron adelantados por el INQUIMAS (Vergna, R. y otros 1976).

1.4. AGRADECIMIENTOS

El autor agradece la valiosa colaboración prestada por el Señor Alcalde Municipal de Capitanejo, por su información y compasión durante el recocimiento de cuerpo.


2. ANFILIO, CATEGORÍAS Y CARACTEROLÓGICAS

De acuerdo con los estudios geológicos existentes (Vargas, R. y otros, INQUIMAS 1976) en el área de influencia del deslizamiento afloran rocas sedimentarias de las formaciones Colca, Mitre Juan de edad Cretácico superior (65-80 millones de años), cubiertas parcialmente por depósitos recientes inconsolidados de tipo aluvial, coluvial y derrubios. Figura 1.

Los depósitos recientes se localizan en las margenes o sobre el valle aluvial del Río Tunabí y Sorvíta, conformando en su confluencia depósitos de terrazas compuestos por fragmentos redondeados de arenisca y caliza en una matriz arcilloso-poco compacta. Figura 2.

Los depósitos coluviales y derrubios se presentan sobre las laderas o en la base de éstas. Son formados por el fracturamiento de las rocas consolidadas o por multiples deslizamientos que han dejado una cicatriz concircular en las partes altas de las montañas, principalmente hacia la orilla izquierda del Río Tunabí.

Desde el punto de vista ecológico la región de interés se ubica en una zona dominada por fallas geológicas que se manifiestan en el terreno con-

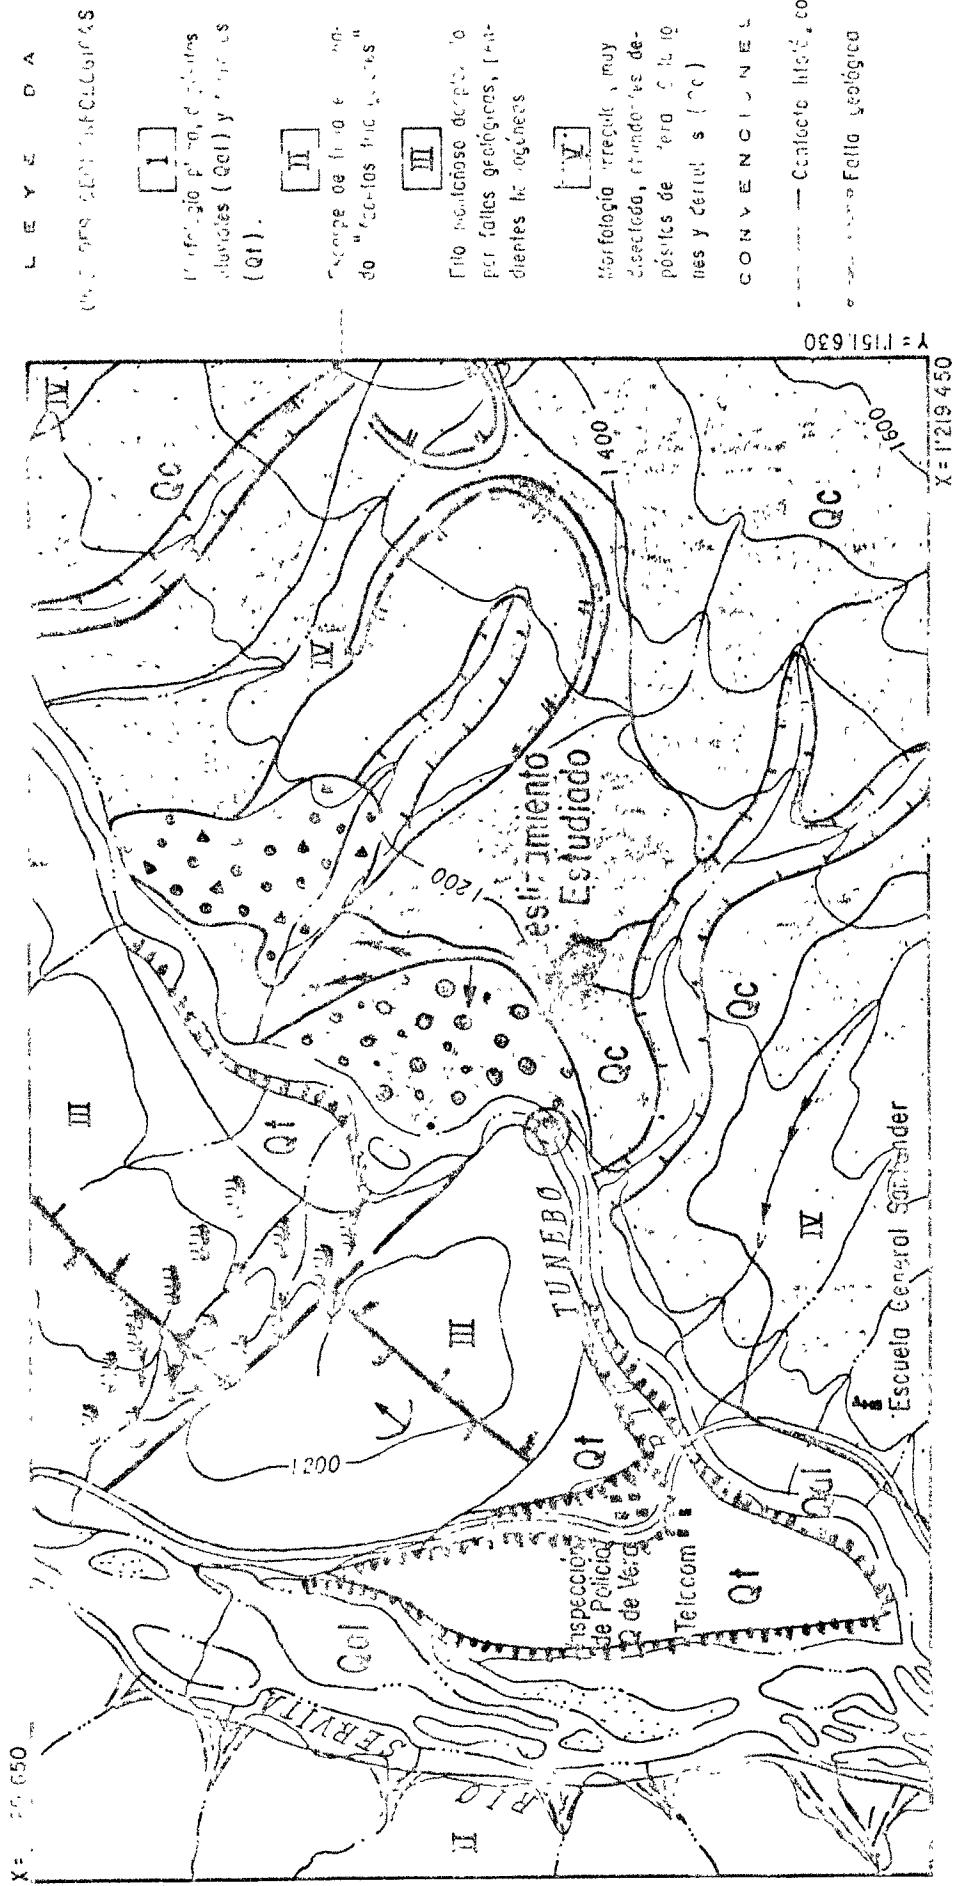

INGEOMINAS

ESQUEMA GEOMORFOLOGICO SECTOR DESLIZAMIENTO RIO TUMEBO, SANTANDER DETALLE 1

Dibujo: GERMAN VARGAS CUERVO **Escala:** 1:300000 **Fig:** 2

- SÍMBOLOS**
- ● ● Cárcavas de erosión
 - — — — — Hondonadas de erosión
 - — — — — Corrao antiguo deslizamiento
 - uuuu Surcos de erosión
 - ● ● Agujuración de bloques
 - ○ ○ Sector más crítico de resarcimiento

tralando los drenajes de los ríos Servitá y Tunabo, caudales bruscos en la dirección de las capas, alto fracturamiento e inestabilidad de los afloramientos rocosos moldeados en el relieve como filos desplazados o transversamente cortados y nubes desplazadas.

Morfológicamente el cañón del Río Tunabo representa un valle asimétrico en forma de "V" conformado por dos unidades morfológicas diferentes alrededor del cauce (figura 2). En su costado noroeste se presenta una morfología caracterizada por un filo rocoso ligeramente desplazado por fallas y paralelo al curso del río, con pendientes relativamente homogéneas y continuas que disminuyen su longitud y grado de inclinación en dirección de la confluencia del río Tunabo con el Servitá. La unidad morfológica del costado sureste se caracteriza por la presencia de un gran depósito inconsolidado de sedimentos que alcanza la parte alta de la montaña, en donde se presenta una meseta muy disectada por drenajes que muestran una disposición general en tipo contrafuerte y la presencia de cicatrizes concirculares formadas por antiguos deslizamientos.

Teniendo en cuenta que las rocas sedimentarias presentes en cada unidad geomorfológica son las mismas, se considera que estos rasgos morfológicos están determinados en gran parte por la tectónica del área.

3. DESLIZAMIENTO RÍO TURBIO

El deslizamiento tiene una longitud sobre el Río Turbio de unos 450 m y 200 m entre su corona (parte más superior) y su base. Presenta una forma semiellíptica bien definida por un encarpe no mayor de 3 m de altura que evidencia la superficie de falla entre el material movilizado y el terreno in-situ. Figura 3.

Teniendo en cuenta la cartografía 1:10.000 efectuada en la zona de interés se estima que el deslizamiento afecta un área de 7 hectáreas e involucra aproximadamente 550.000 m^3 , asumiendo un espesor promedio de 8 metros en 7 diferentes cortes observados en el talud del río.

El扇形 involucra material inconsolidado proveniente de depósitos de coluvión y derrubios, el cual consta de bloques de arenisca de forma subangulosa, ligeramente meteorizados con tamaños menores de 1 m de diámetro enterrados en una matriz arenolítica no compacta.

De acuerdo a las características morfológicas del terreno y al tipo de material rocoso involucrado se estima que el mecanismo de falla del deslizamiento es de tipo rotacional (cónavo hacia arriba).

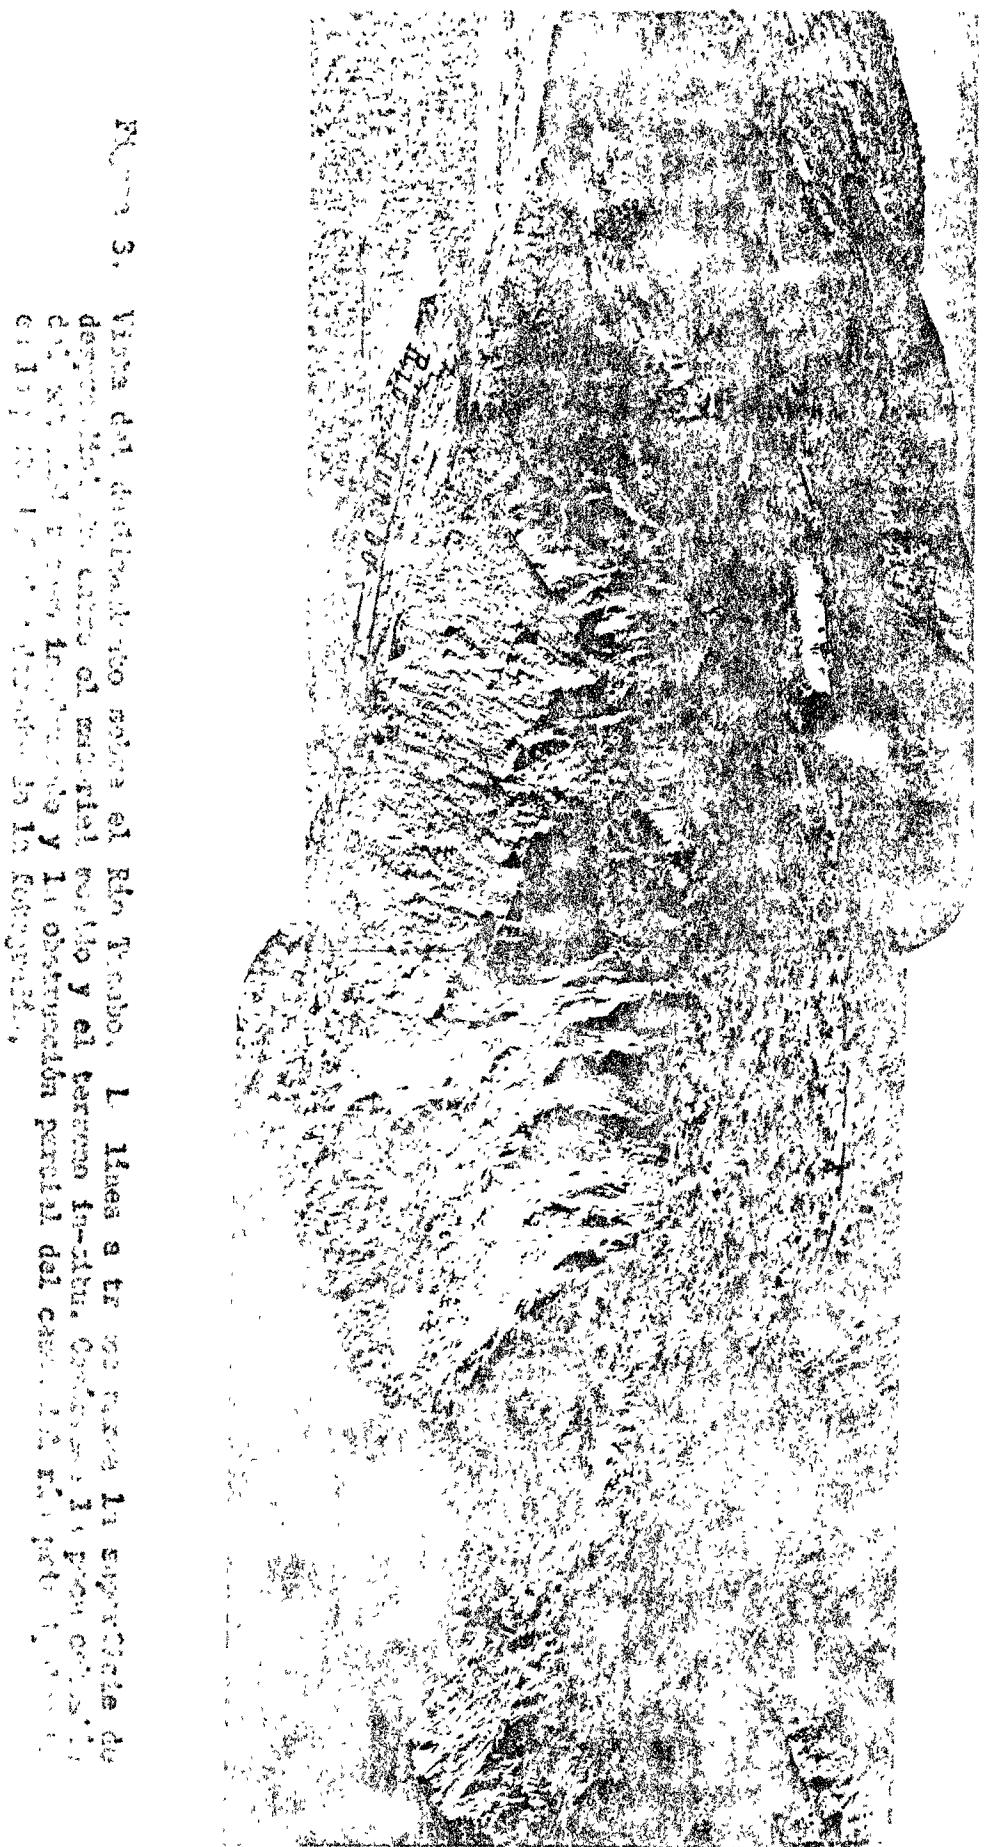


FIG. 3. Vista del material roto sobre el Rio Grande. La linea a trazo grueso indica la superficie de desprendimiento, la linea de la escoria, fondo y el perimetro irregular. Obsérvese la formación de grietas y la desintegración parcial del casco. La escoria es una mezcla de arena y piedras.

3.1. CAUSAS DEL DERRAMIENTO

En la formación del derramamiento intervinieron únicamente factores naturales, entre los cuales se tienen:

- Marco geológico y georreligológico apropiado: la presencia de depósitos inconsolidados poco cohesivos sobre pendientes topográficas con un ángulo de inclinación relativamente alto, constituyen terrenos altamente susceptibles a estos tipos de movimiento.
- La fuerte y prolongada época invernal de final de año: la excesiva precipitación sobre estos depósitos porosos y permeables aumentaron la presión del agua sobre los poros, originando una pérdida de la cohesión del material rocoso y lubricando la superficie potencial de deslizamiento hasta romper el equilibrio natural y producirse el movimiento.
- Procesos erosivos: el incremento del caudal del río Tunabo por la creciente, produjo efectos erosivos mayores que socavaron la base del depósito; una vez que bajó el nivel del río a su posición normal el depósito perdió su equilibrio natural al disminuir la carga de su base favoreciendo el deslizamiento. Además la alta erosión superficial y la escasa vegetación, son otros factores que inciden directamente en este tipo de fenómenos.

3.2. Efectos y consecuencias del deslizamiento

Aunque el fenómeno ocurrió en un área deshabitada y sin ningún uso del suelo, su mayor riesgo radica en un eventual resecamiento del río y su posterior avería con efectos más catástroficos especialmente para los vivientes del sector de la Inspección de Policía Quebrada Vera.

4. CONCLUSIONES




- En la región del bajo Chircovitá se presentan condiciones geomorfológicas, geológicas y estructurales favorables para la formación de fenómenos de remoción en masa, los cuales generalmente son iniciados por la acción de las lluvias.
- En la región de Capitanaje y el bajo Chinchimocha los riesgos más propensos para zonas pobladas, obras civiles y tierras útiles están determinados por deslizamientos, resquebamientos, avalanchas, erosión, inundaciones y crecidas.
- El deslizamiento sobre el Río Tunobo se presentó sobre una ladera constituida por materiales inconsolidados con características litológicas muy susceptibles a la formación de movimientos en masa. Presenta una forma semicircular con límites bien definidos por una superficie de desgarro que cubre un área aproximada de 7 hectáreas y un volumen estimado de 350.000 m³ de material rocoso. El factor iniciador del movimiento fue el agua a través de sus diferentes agentes: meteorológicos (lluvias), fluviales y flujos subterráneos.

- El hecho de que el movimiento se haya detenido parcialmente después del invierno de finales de 1988 por pérdida de humedad del terreno, no implica que el fenómeno esté estabilizado ya que el movimiento puede reiniciarse nuevamente en la siguiente época invernal (abril de 1989) o aún después de una fuerte y prolongada lluvia por lo cual se hace necesario tomar ciertas medidas de control y prevención para evitar su reactivación.

5. RECOMENDACIONES

Las medidas correctivas aplicadas para la estabilización de la zona de falda deben estar enfocadas a: obtener un adecuado drenaje que evite la sobreexplotación de la masa rocosa, disminuir su carga, adecuación del talud y evitar la acción erosiva en las paredes y base del deslizamiento. Para ello se sugieren medidas que puede realizar la comunidad pero que necesariamente requieren de estudios más detallados para efectuar los diseños apropiados y de mejor respuesta a los procesos erosivos con sus respectivos análisis de costos, como son:

1. Construcción de un canal-filtro bajo la corona del deslizamiento como se ilustra en la figura 4, con el objeto de colectar las aguas de escorrentía superficial, las aguas deben drenar hacia los queradones medianos con obras que hagan su entrega directamente en el cauce.
2. Construcción de por lo menos tres terrazas de berme amplias (aproximadamente 3 m) y taludes bajos.
3. Diseño de filtros profundos sobre la masa inestable tendiente a capturar el agua subterránea que está lubrizando el contacto roca-masa deslizante.

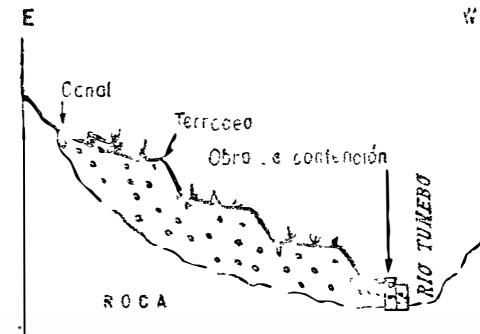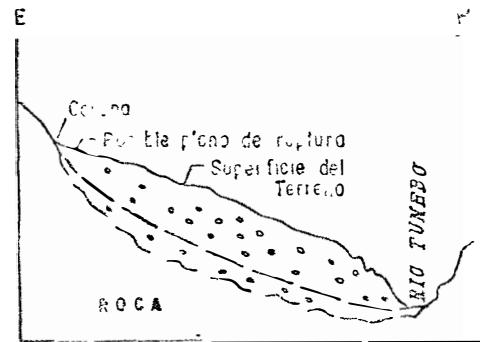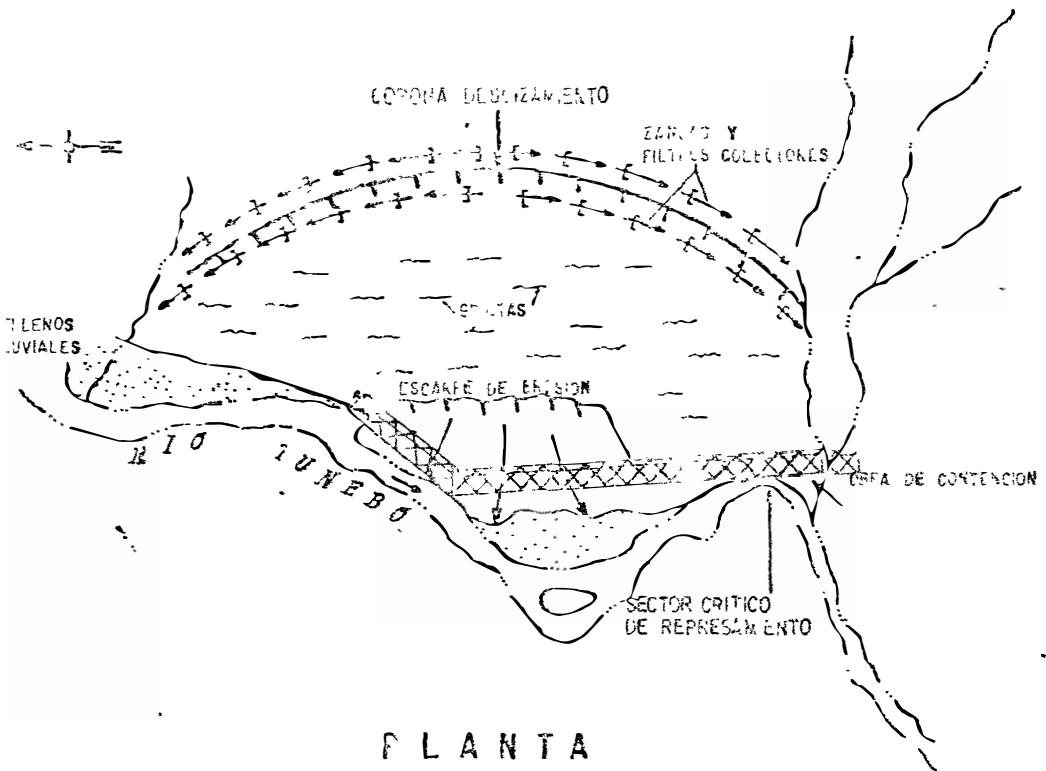

INGEOMINAS

ESQUEMAS DE OBRAS PROPUESTAS
DESLIZAMIENTO "RÍO TÚNEBO"
SANTANDER

Autor	GERMAN VARGAS CUERVO	Dibujó
SIN ESCALA	ENERO - 1969	Fig 4

4. Obras de contención en la parte del deslizamiento.

5. Es importante señalar que al de iniciar la construcción del puente sobre el Río Tumbes se debe estabilizar la zona de deslizamiento pues su magnitud y estado actual, amenazan seriamente su construcción y duración, por lo tanto se sugiere informar o remitir copia a las entidades interesadas en estas labores.

2.1.1. TECTONICA

- VARGAS, R. y otros. 1981. Geología del Cuadrángulo I-13 Málaga. Boletín Geológico Vol. 24 No. 3. INGEOMINAS. Bogotá-Colombia.
- VARGAS, R. y Otros. 1976. Mapa Geológico preliminar, Plancha 136 Málaga. INGEOMINAS, Bogotá.